

## TYÖVAIHEILMOITUS

Pöytyän kirkko

Seinien oikaisu ja kattotuolien kiristäminen


Työmaakokous nro 3

20.3.2024 Lintukorpi oy, Risto Holopainen

Työalueen ikkunoiden puitteet on poistettu, numeroitu ja kuljetettu pääurakoitsijan toimittamaan varastokonttiin. Yksikään ikkuna taikka puite ei vaurioitunut irrotettaessa.



Ikkunoiden pielilaudat sekä vuorilaudoitus on numeroitu ja poistettu oikaistavien seinien kohdalta. Seiniä on oikaistu veistämällä ja osin täytetty rimoittamalla ennen vuorilaudoituksen asentamista. Mikäli seinät on tuolloin oikaistu suoriksi, on niissä vuorilaudoitamisen jälkeen tapahtunut edelleen merkittävää muodonmuutosta.

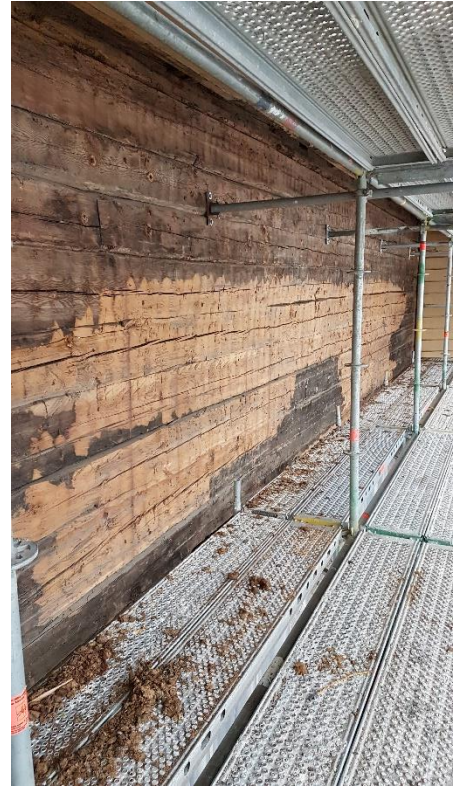

Vuorilaudoituksen poistamisen yhteydessä havaittiin hirsirungossa lahovaurio kirkon lounaisessa sisäkulmassa, räystäsjirin alapuolella. Sovitusti poistimme laudoitusta myös eteläisen ristivarren seinältä määrittääksemme vaurioalueen laajuuden (kuva alla).



Nurkassa ylimmät hirret jatkuvat pitkinä rakennuksen sisäpuolelle, kannattaen sisäpuolella seinäsuuntaisesti kulkevaa jalasortta. Sisäpuolella kirkkosalin poikki kulkeva vetosauva on

kiinnitetty sekä jalasorteen että seinän ylimpään hirteen. Alla vasemmalla kuva kirkkosalin poikki kulkevasta vetosauvasta. Myöhemmin rakennettu konsoli peittää taakseen jalasorren. Vetosauvan alla oleva konsolin pystypaneeli näyttäisi olevan kuormitettuna.




Oikeanpuoleisessa kuvassa on vetosauvan pää ullakolta tarkasteltuna. Sisänurkasta eri suuntiin lähtevät vetosauvat on salvottu toisiinsa sekä rungon ylimpään hirteen ja liitos on vahvistettu pyörötapilla. Tämä liitos tappeineen on täysin laho. Vetosauva on lisäksi naulattu rungon suuntaiseen jalasorteen ja tässä kohdassa puu on ehjää. Suuren ongelman muodostavat jalasortta kantavat hirsirungon ylimmät hirret jotka ovat nurkan kohdalta lähes poikki lahonneet. Tätä ongelmaa ei ole vielä ratkaistu.

Seinien oikaisemiseksi asennettavien työaikaisten puristuspalkkien paikoilleen laittaminen on aloitettu.




Kattotuolien liitosten täydentäminen ja kiristäminen on aloitettu kirkon itäisen ristivarren ullakolla. Itä- länsisuunassa olevan ullakon kattotuolien liitokset ovat harvinaisen löysät johtuen jo tehtyjen kattotuolien osien uudelleen käytön muuttuneesta kattokulmasta. Pohjois- etelä suunnan ullakon kattotuolit ovat tiukoin liitoksin tehdyt ja hyvässä kunnossa.

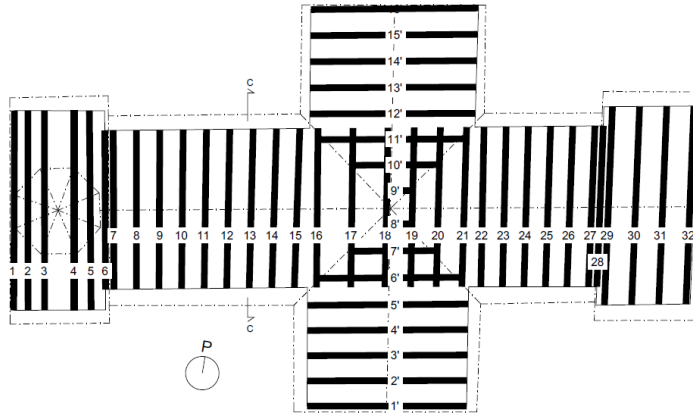

Lintukorpi OY  
Tuukka Päivärinne  
23.2.2024


Pöytyän kirkko  
Kattotuolien numerointi  
1:200

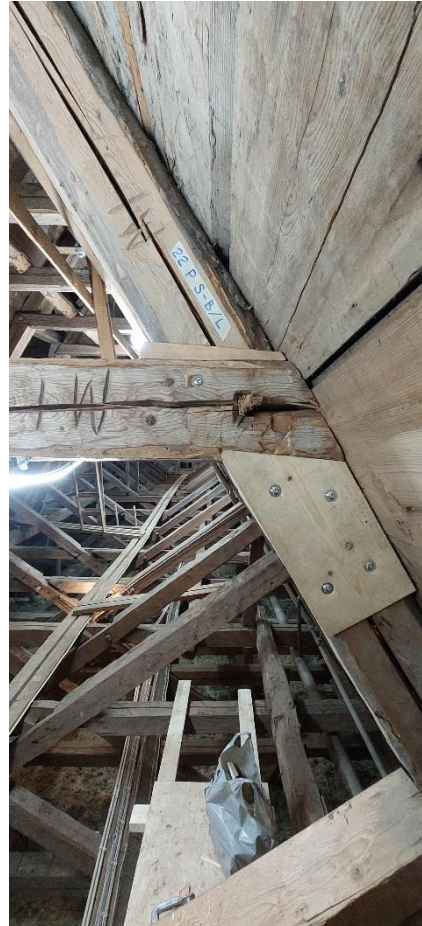

Löysät liitokset  
kiristetään toimiviksi  
sekä vetoa että  
puristusta vastaan.



Rikkinäiset tapit uusitaan kannallisena, kahdella vastakiilalla varustettuna.

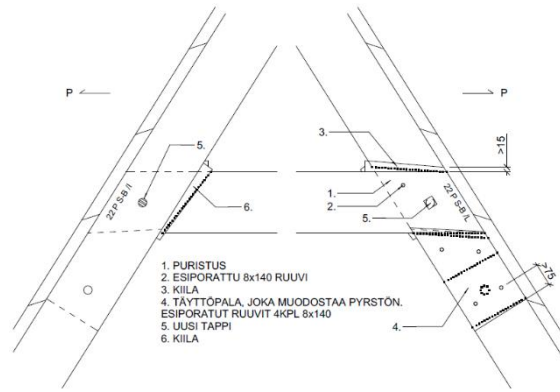

1. PURISTUS
2. ESIPORATTU 8x140 RUUVI
3. KIILA
4. TÄYTTÖPALA, JOKA MUODOSTAA PYRSTÖN.
- ESIPORATUT RUUVIT 4KPL 8x140
5. UUSI TAPPI
6. KIILA

