

TYÖVAIHEILMOITUS


Pöytyän kirkko

Seinien oikaisu ja kattotuolien kiristäminen

Työmaakokous nro 4

16.4.2024 Lintukorpi oy, Risto Holopainen

Lampetit irrotettiin seinästä edellisessä työmaakokouksessa sovitun mukaisesti, naulat lampetin ja seinän välistä poikki sahaamalla. Lampeteista oikealla puolella sijainneessa on kynttiläläjän kiinnityskohdassa vaurio, joka aiheuttaa jalan heilumisen. Irrotustyöstä ei aiheutunut lisävaurioita kumpaankaan lampettiin eikä seinään. Lampetin on varastoitu kirkon kuoriin alttarikaiteen edustalle.

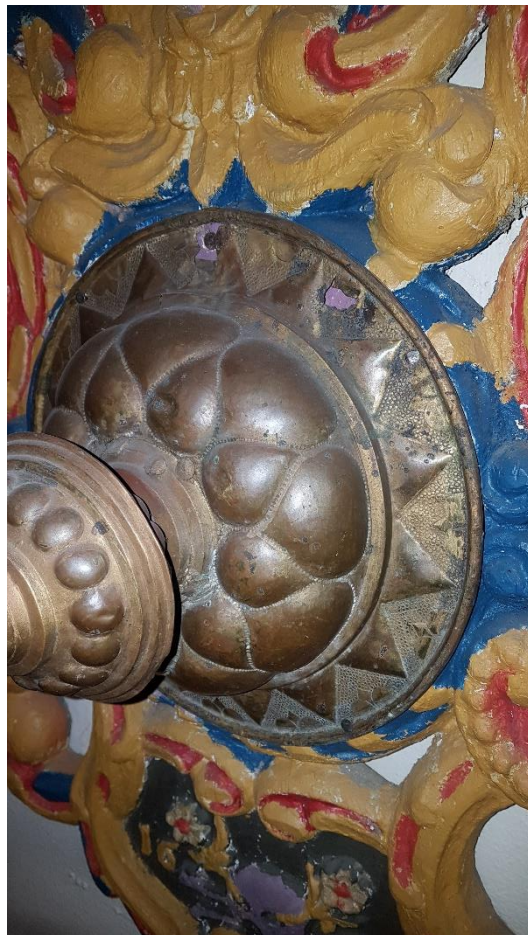

Seinien oikaisemiseksi tarvittavat työaikaiset följarit on asennettu ja kiristetty. Seinät oikenevat ulkupuolisen, ennen vuorilaudoitusta toteutetun oikaisuveiston tasoon. Oikennemista tapahtui merkittävimmissä poikkeamakohdissa 100 mm.








Tulevista paikoilleen jäävistä följareista keskimmäiset integroidaan urkuparven kaiteeseen. Jäävien följareiden detaljit on suunniteltu yhteistyössä arkkitehdin kanssa ja niiden asennus tapahtuu kattotuolityön jälkeen.

Kattotuolit

Eteläiseen sisäjiiriin, hirsirungon vaurioalueen kohdalle, tehtiin kulkuväylä ullakolle. Ruoteet poistettiin numeroituina ja ne palautetaan paikoilleen hirsirungon korjaustyön jälkeen.

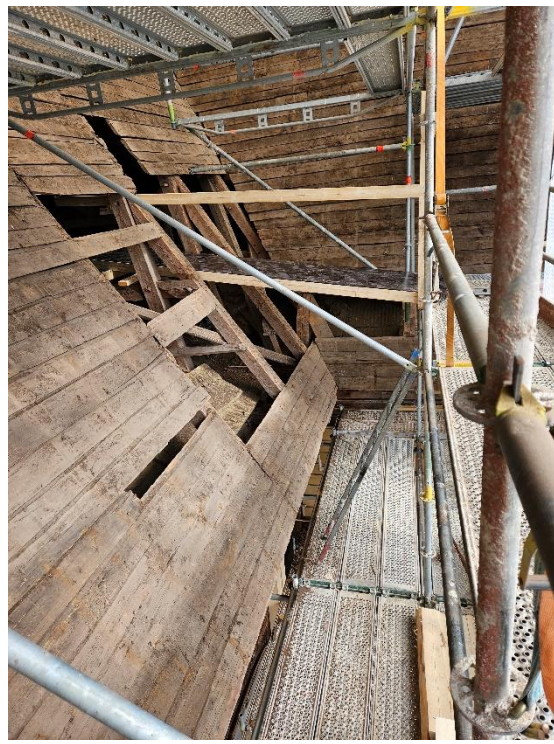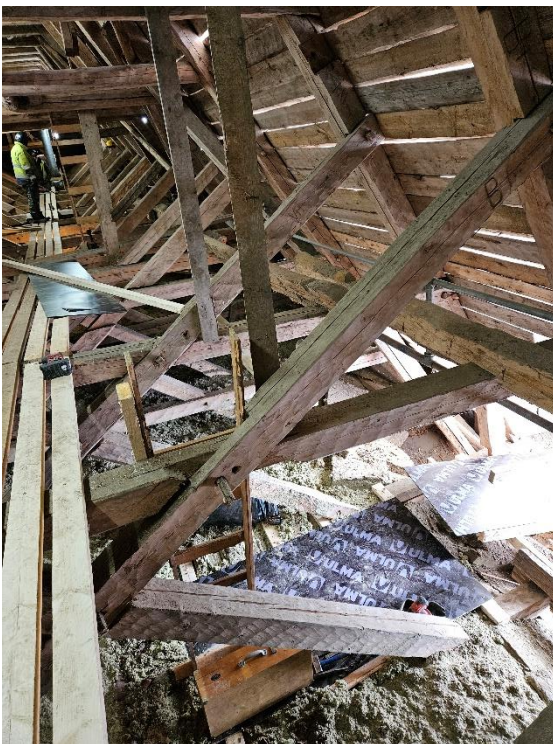

Kattotuoleista (13 kpl.) on kiristetty kaikki ylimmän ja toisiksi ylimmän kitapuun liitokset sekä saksien ylimmät liitokset.

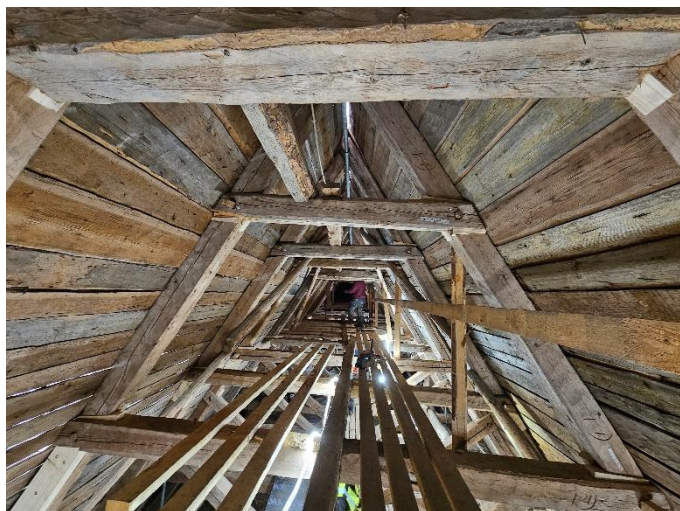

Kattotuolien konteissa on selkeimmin nähtävissä väljien liitosten aikaansaama muodonmuutos rakenteessa.



Kontin ja selkäpuun liitokseen kohdistuu puristusvoimaa. Oikeanpuoleisessa yläkuvassa on nähtävissä kuinka väljässä liitoksessa konttipuu on noussut selkäpuuta vasten ja tappi on mennyt poikki.



Kontin korjausmallissa vahvistetaan kitapuun liitoksen vetolujuutta, kontin puristuslujuutta selkäpuun liitoksessa ja selkäpuun taivutuslujuutta. Korjattavia konttirakenteita on yhteensä 26 kpl.